


メンテナンス

Z軸清掃・グリスアップ

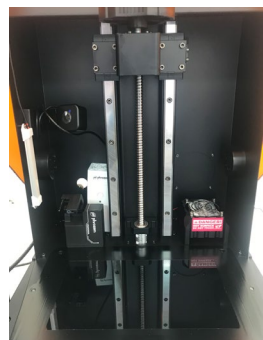

① ビルドプレートが一番上まで上昇させます。

② ビルドプレート、レジンバットを取り外します。

③ パーツクリーナー（防さび剤等が含まれていないもの）等を染みこませた布でZ軸のレール、シャフトを清掃します。

（推奨パーツクリーナー：WD40）

※ この際、Z軸を10mm程度ずつ上下させ、レール・軸受け内のグリスもしっかり清掃します。



④ Z軸レール、シャフトにグリスを塗布します。
（推奨グリス：レール/NSK製AS2、シャフト/NSK製LR3）




⑤ Z軸を上下させグリスを馴染ませます。

レジンバット清掃



- ① レジンバットを取り外します。

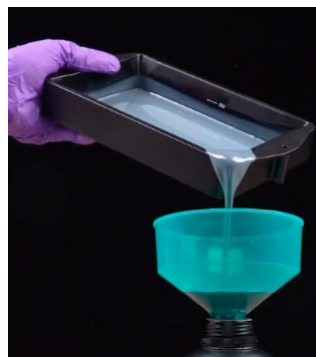

- ② 茶こしなどでレジンバット内のレジンを濾しつつ回収します。




- ③ レジンバットをアルコール等にて清掃します。
 ※ 擦らない様に注意してください。
 ※ レジンバットをアルコールに漬け込むのはNGです。




- ④ レジンバットのフィルム状態を目視で確認します。

LCDパネル清掃

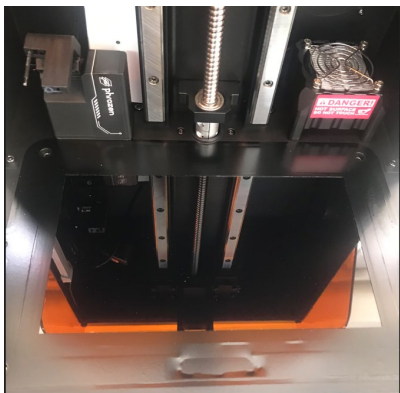

- ① レジンバットを取り外します。

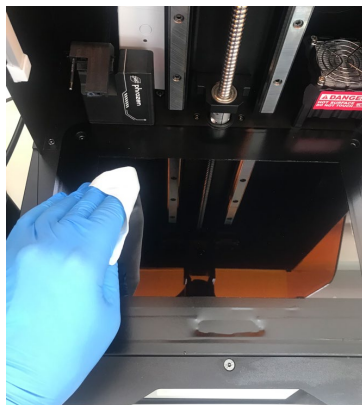


- ② LCDパネル表面を擦らない様に注意してアルコール等で清掃します。





- ③ LCDパネル表面にてレジンが固まってしまっている場合、アルコールを染みこませたキッチンペーパーを被せ、しばらく放置します。塊が溶けたら、吸い取る様にレジンを除去してください。
※絶対に擦らないでください。



本体・カバー清掃

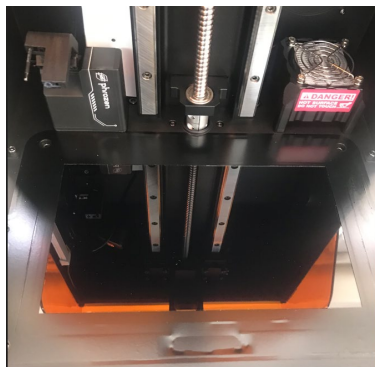

- ① レジンバットを取り外します。

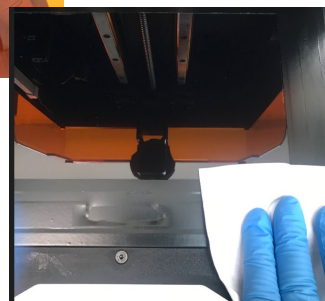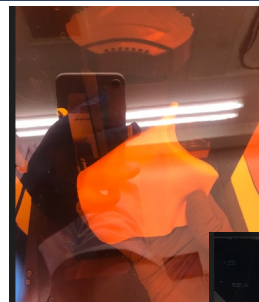

- ② 本体、カバーについているレジンアルコール等で清掃します。

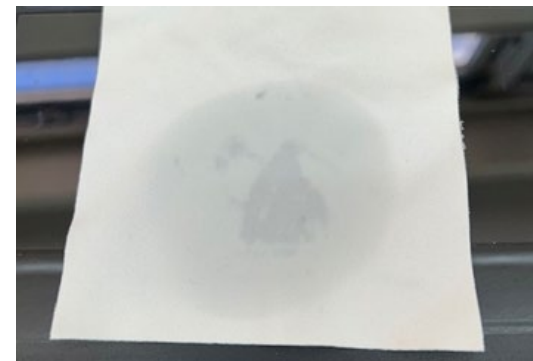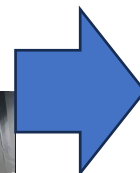

- ③ レジンが固まってしまっている場合、アルコールを染みこませたキッチンペーパーを被せ、しばらく放置します。塊が溶けたら、レジン除去してください。