

# メンテナンス


## Z軸清掃・グリスアップ



- ① ビルドプレートが一番上まで上昇させます。



- ② ビルドプレート、レジンバットを取り外します。

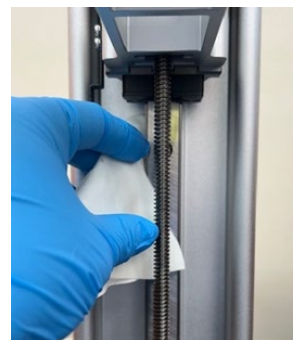

- ③ パーツクリーナー（防さび剤等が含まれていないもの）等を染みこませた布でZ軸のレール、シャフトを清掃します。

（推奨パーツクリーナー：WD40）

※ この際、Z軸を10mm程度ずつ上下させ、レール・軸受け内のグリスもしっかり清掃します。




- ④ Z軸レール、シャフトにグリスを塗布します。  
（推奨グリス：レール/NSK製AS2、シャフト/NSK製LR3）



- ⑤ Z軸を上下させグリスを馴染ませます。

## レジンバット清掃

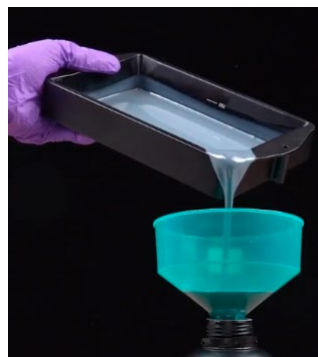

① レジンバットを取り外します。

② 茶こしなどでレジンバット内のレジンを濾しつつ回収します。




③ レジンバットをアルコール等にて清掃します。  
 ※ 擦らない様に注意してください。  
 ※ レジンバットをアルコールに漬け込むのはNGです。

④ レジンバットのフィルム状態を目視で確認します。


## LCDパネル清掃



- ① レジンバットを取り外します。



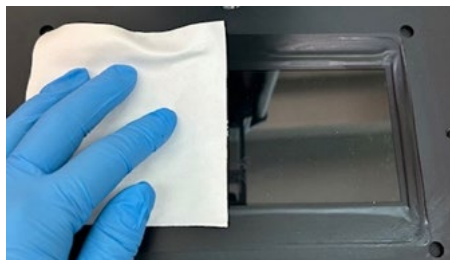


- ② LCDパネル表面を擦らない様に注意してアルコール等で清掃します。

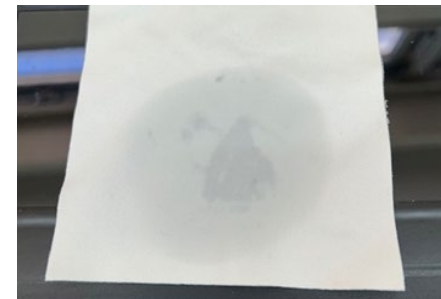

- ③ LCDパネル表面にてレジンが固まってしまっている場合、アルコールを染みこませたキッチンペーパーを被せ、しばらく放置します。塊が溶けたら、吸い取る様にレジンを除去してください。  
※絶対に擦らないでください。

## 本体・カバー清掃

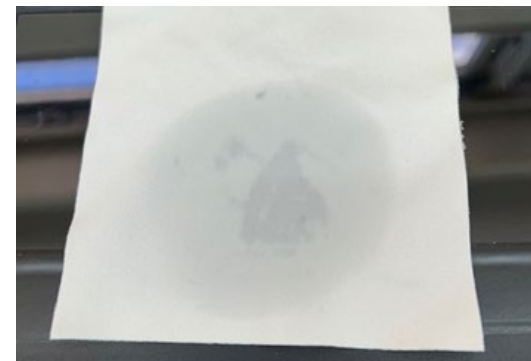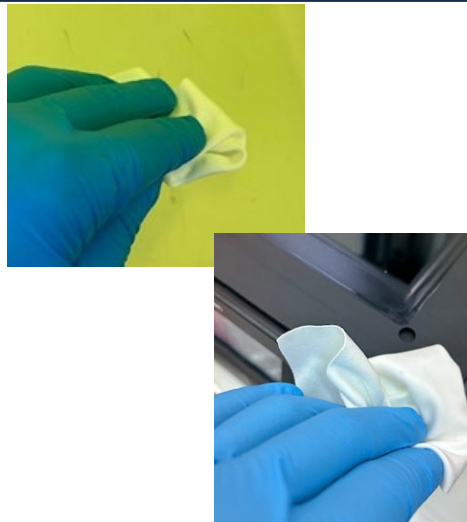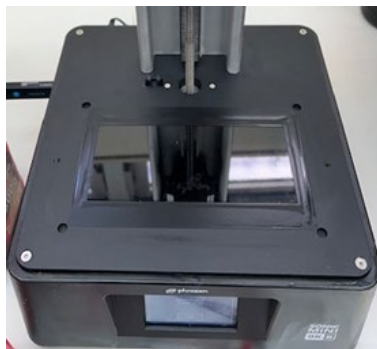

① レジンバットを取り外します。

② 本体、カバーについているレジンアルコール等で清掃します。

③ レジンが固まってしまっている場合、アルコールを染みこませたキッチンペーパーを被せ、しばらく放置します。塊が溶けたら、レジン除去してください。